

都市ガス 13A 安全データシート(SDS)

1. 化学品及び会社情報

製品名	都市ガス 13A
供給エリア	<ul style="list-style-type: none">・越谷・春日部地区（埼玉県越谷市,春日部市,久喜市,さいたま市岩槻区,吉川市,加須市,三郷市,草加市,南埼玉郡宮代町,北葛飾郡松伏町,北葛飾郡杉戸町,茨城県猿島郡五霞町）・蓮田南地区（埼玉県蓮田市）・北本地区（埼玉県北本市,久喜市,桶川市,白岡市,蓮田市,加須市,鴻巣市,北足立郡伊奈町）・取手・我孫子地区（茨城県取手市,守谷市,つくばみらい市,千葉県我孫子市,柏市,印西市）・小山地区（栃木県小山市,下野市,茨城県結城市）・鹿沼地区（栃木県鹿沼市）・蓮田北・白岡地区（埼玉県蓮田市,白岡市）・富里・成田地区（千葉県富里市,成田市）・新木野・布佐地区（千葉県我孫子市）・真岡地区（栃木県真岡市）・南平台・初山地区（神奈川県川崎市宮前区）・もえぎ野地区（神奈川県相模原市南区）・栄地区（千葉県印旛郡栄町）
供給者の会社名称	株式会社エナジー宇宙
担当部署	調達部 ガス・資材調達課
住所	東京都渋谷区代々木四丁目3 1 番8号
電話番号	0120-428-057
緊急連絡番号	0120-1031-24
推奨用途	燃料、水素製造原料

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類		
物理化学的危険性	爆発物	区分に該当しない
	可燃性ガス	区分 1

健康に対する 有害性	エアゾール	区分に該当しない
	酸化性ガス	区分に該当しない
	高圧ガス	区分に該当しない
	引火性液体	区分に該当しない
	可燃性固体	区分に該当しない
	自己反応性化学品	区分に該当しない
	自然発火性液体	区分に該当しない
	自然発火性固体	区分に該当しない
	自己発熱性化学品	区分に該当しない
	水反応可燃性化学品	区分に該当しない
	酸化性液体	区分に該当しない
	酸化性固体	区分に該当しない
	有機過酸化物	区分に該当しない
	金属腐食性物質	分類できない
	鈍性化爆発物	区分に該当しない
	急性毒性（経口）	区分に該当しない
	急性毒性（経皮）	区分に該当しない
	急性毒性（吸入：ガス）	区分に該当しない
	急性毒性（吸入：蒸気）	区分に該当しない
	急性毒性（吸入：粉じん、ミス ト）	区分に該当しない
	皮膚腐食性／皮膚刺激性	分類できない
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激 性	分類できない
	呼吸器感作性	分類できない
	皮膚感作性	分類できない
	生殖細胞変異原性	分類できない
	発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない	
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分3（麻酔作用）	
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分1（中毒性（反復ばく 露））	

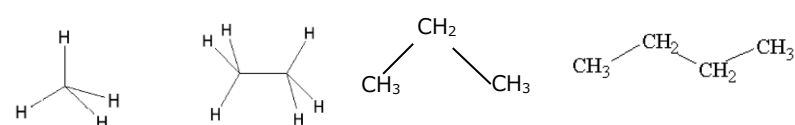
	誤えん有害性	区分に該当しない
環境に対する 有害性	水性環境有害性 短期（急性）	分類できない
	水性環境有害性 長期（慢性）	分類できない
	オゾン層への有害性	分類できない
絵表示又は シンボル		
注意喚起語	危険	
危険有害性情報	極めて可燃性又は引火性の高いガス 眠気又はめまいのおそれ	
注意書き	<p>【安全対策】</p> <p>熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。 （禁煙）</p> <p>屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ガスの吸入を避けること。</p> <p>【救急措置】</p> <p>漏えいガス火災の場合、ガスが漏えいしている状態で消火すると かえって危険なため、ガスが安全に停止されない限り消火しない こと。</p> <p>安全に対処できるならば着火源を除去すること。 漏えい箇所の上流に設置されているバルブ又はコックを閉止する こと。</p> <p>吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休 息させること。</p> <p>気分が悪い時は、医師に連絡すること。</p> <p>【保管】</p> <p>導管供給のため該当しないが、都市ガスを使用する室内において は常時有効な換気を確保すること。 導管およびバルブの識別を確実にすること。</p>	

漏えいのないように定期的に点検するかガス漏れ警報器を設置すること。

【廃棄】

適切な燃焼器具を用いて燃焼処理を行い、放出しないこと。

3.組成及び成分情報

化学物質・混合物の 区別	混合物
化学名又は一般名	都市ガス13A (City Gas 13A)
慣用名又は別名	天然ガス (Natural gas)、アルカン (Alkanes:C1~C4) (メタン、エタン、プロパン、ブタンの気体混合物)
化学式	メタン : CH_4 、エタン : C_2H_6 、プロパン : C_3H_8 、ブタン : C_4H_{10}
化学特性(化学式又は構造式)	(メタン) (エタン) (プロパン) (ブタン) 
官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	メタン : (2)-1、エタン : (2)-2、プロパン : (2)-3、ブタン : (2)-4 天然ガス:8006-14-2
C A S 番号	74-82-8(メタン)、74-84-0 (エタン)、74-98-6 (プロパン)、106-97-8 (ブタン)
分類に寄与する成分	付臭剤 : ガス漏えい時に、都市ガスとわかる臭い成分を添加 添加量 : 希釈倍率として 1,000 倍以上 付臭主成分 : TBM
濃度又は濃度範囲	メタン 80%以上 エタン 10%以下 プロパン 5%以下 ブタン 5%以下 ※栄地区 プロパン 95%以上

4.応急措置

吸入した場合	患者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、安静に努める。呼吸が停止している場合は人工呼吸を行い、呼吸困難の場合は酸素吸入を行う。気分の悪いときは、医師の手当を受ける。
--------	--

皮膚に付着した場合	ガス状物質であり、皮膚に付着することはないと考えられる。 皮膚刺激性・感作性に関する情報はない。
眼に入った場合	ガスが眼に入った場合、水で15～20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。
飲み込んだ場合	ガス状物質であり、飲用摂取することはないと考えられる。
予想される急性症状及び遅発性症状	酸素欠乏症、窒息：高濃度のガスを吸入すると一呼吸で意識を失う。この状態が継続すると死に至る
最も重要な兆候及び症状	単純窒息性ガスであり、高濃度で麻酔作用を伴う可能性がある。 高濃度ばく露（高濃度のガスの吸入）では、息切れ、眠気、頭痛、失調状態、視覚障害、嘔吐等の症状が現れる。 高濃度ばく露が継続する状態では、低酸素状態となり、チアノーゼ、四肢の麻痺、中枢神経の落ち込み、心臓感作、意識不明等経て死に至る。

5.火災時の措置

火災時の措置	<p>①機器栓・ガス栓を閉止し、ガスの供給をしゃ断する。 火災発生箇所の上流側に設置されているバルブ又はコックを閉止すること。</p> <p>②初期の火災には、水、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。</p> <p>③連絡・出動要請</p> <p><ガス事業者以外> すみやかに最寄りの消防署および（データシート提供）会社に連絡し、出動を要請する。</p> <p><ガス事業者：卸し供給> すみやかに最寄りの消防署に連絡し、出動を要請する。</p>
適切な消火剤	泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素（直接消火に有効な消火剤ではない）
使ってはならない消火剤	特にない。
特有の危険有害性	通常想定される火災では二酸化炭素が発生する。

	密閉された室内など空気供給の少ない状況では、二酸化炭素に加え一酸化炭素が発生する可能性がある。
	酸素欠乏、一酸化炭素中毒のおそれ
特有の消火方法	漏えいガス火災の場合、ガスが漏えいしている状態で消火するとかえって危険なため、ガスが安全に停止されない限り消火しないこと。漏えい箇所の上流側に設置されているバルブ又はコックを閉止すること。
消火を行う者の保護	防火服などを着用し、火炎から体を保護する。 (長靴、消防服、手袋、眼と顔の保護、および呼吸器用保護具)

6.漏出時の措置

漏出時の措置	<p>①すみやかに付近の着火源を取り除く。</p> <p>②電気器具のスイッチの操作を禁止する。</p> <p>③機器栓・ガス栓を閉止する。</p> <p>漏えい箇所の上流側に設置されているバルブ又はコックを閉止し、ガスの供給を絶つ。</p> <p>④窓を開放し換気する</p> <p>(電気機器のスイッチの操作を禁止しているため、換気用設備を始動させることは禁止)。</p> <p>⑤ガスが拡散するまでガスの臭気が感知される地域から人を避難させる。また、ロープを張るなどして同地域への人の立ち入りを禁止する。</p> <p>⑥すみやかに最寄りの(データシート提供)会社に連絡し、出動を要請する。(ガス事業者以外のみ)</p>
人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	<p>漏えいガスを大量に吸い込まないように注意する。</p> <p>防護マスクなどで、口・鼻を保護する。</p> <p>吸入した場合：空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。</p> <p>気分が悪いときは、医師の診断、手当を受けること。</p>
環境に対する注意事項	情報なし
封じ込め及び浄化の方法及び機材	漏えいしたガスの回収はできないため、酸素欠乏に注意して換気に努める。

- 二次災害の防止策
- ①付近の着火源を取り除く
 - ②ガスが拡散するまでガスの臭気が感知される地域から人を避難させる。また、ロープを張るなどして同地域への人の立ち入りを禁止する。
 - ③すみやかに最寄りの（データシート提供）会社に連絡し、出動を要請する。（ガス事業者以外のみ）

7.取り扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 ガスを取り扱う室内においては、漏えいのないことを定期的にチェックし、常時有効な換気を確認する。また、その室内の電気設備は防爆仕様のもので設置する。法令によりガス漏れ警報器（または設備）の設置が義務付けられている場合には、法令の規定に従って設置するとともに、適宜警報器等の点検を実施し、その機能を維持しておく。

局所排気・全体換気 防爆仕様の局所排気・全体換気を行う

安全取扱注意事項 使用後は、バルブ類を完全に閉止する。
 漏えいすると、発火、爆発する危険性があるので、周辺において、高温物、火花、火気の使用をしない。
 ガスを故意に吸い込まないこと。多量に吸入すると窒息する危険性がある。
 作業衣、作業靴は導電性のものを用いる。

接触回避 以下、『10. 安定性及び反応性』の項参照

衛生対策 取扱い後はよく手を洗うこと。

保管 導管供給の場合該当しない。

技術的対策

保管条件

混蝕禁止物質

容器包装材料

8.ばく露防止及び保護措置

管理濃度	設定されていない
許容濃度（ばく露限界値、生物学的ばく露指標）	
日本産業衛生学会（2020）	ブタン（全異性体）500 ppm
ACGIH TLV-STEL(2020)	ブタン（全異性体）1,000 ppm
設備対策	防爆仕様の局所排気・全体換気を行う。法令によりガス漏れ警報器（または設備）の設置が義務付けられている場合には、法令の規定に従って設置するとともに、適宜警報器等の点検を実施し、その機能を維持しておく。
保護具	
呼吸器の保護具	状況に応じて、適切な呼吸器保護具（有機ガス用防毒マスク、送気マスク、自給式空気呼吸器等）を着用すること。
手の保護具	必要により保護手袋を着用すること。
眼の保護具	必要により保護眼鏡を着用すること
皮膚及び身体 の保護具	必要により耐熱服、安全靴を着用すること。

9.物理的及び化学的性質 (都市ガス 13A)

物理状態	空気より軽い気体で単純窒息性ガス
色	無色透明
臭い（臭いのしきい （閾）値）	安全のため付臭しており、ガス臭を有する 希釈倍率 1,000 倍 ⁱ （都市ガス 1 3 A）
融点／凝固点	-183℃（融点） ⁱⁱ （メタン） ※栄地区-189.7℃（プロパン）
沸点又は初留点及び 沸騰範囲	-161℃（沸点） ⁱⁱⁱ （メタン） ※栄地区-42℃（プロパン）
可燃性	可燃性ガス
爆発下限界及び爆発 上限界	4.3～14.5% ^{iv} （都市ガス 1 3 A） ※栄地区 2.1～9.5%

引火点	-187.78℃ ⁱⁱⁱ (メタン) ※栄地区-104℃ (プロパン)			
自然発火点	537℃ ⁱⁱ (メタン) ※栄地区 450℃ (プロパン)			
分解温度	データなし			
pH	データなし			
動粘性率	0.0109mPa・s(17℃) (メタン) ※栄地区 0.0081 mPa・s(17℃) (プロパン)			
溶解度 (水)	3.3ml/100ml(20℃ メタン) ⁱⁱ ※栄地区 0.070g/l(20℃ プロパン)			
オクタノール/水分 配係数	1.09 ⁱⁱ (メタン) ※栄地区 2.36 (プロパン)			
蒸気圧	147kPa(21℃) ^v (メタン) ※栄地区 840kPa(20℃) (プロパン)			
密度(比重)(空気= 1)	0.655 ^{iv} (都市ガス 1.3 A) ※栄地区 1.552 (プロパン)			
相対ガス密度 (空気 = 1)	0.6 ⁱⁱ (メタン) ^{iv} ※栄地区 1.6 (プロパン)			
粒子特性 (各成分)	データなし			
	メタン	エタン	プロパン	ブタン
物理的状態、形状、 色など ⁱⁱ	空気より軽い 気体	気体	空気より重い 気体	空気より重い 気体
色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
臭い ⁱⁱ	無臭	無臭	無臭	無臭
融点/凝固点 ⁱⁱ	-183℃ (融点)	-183℃ (融 点)	-189.7℃ (融 点)	-138℃ (融 点)
沸点又は初留点及び 沸騰範囲 ⁱⁱ	-161℃ (沸点)	-89℃ (沸点)	-42℃ (沸点)	-0.5℃ (沸点)
可燃性	可燃性ガス	可燃性ガス	可燃性ガス	可燃性ガス
爆発下限界及び爆発 上限界 ⁱⁱ	5~15vol%	3~12.5vol%	2.1~9.5vol%	1.8~8.4vol%
引火点 ^{vii}	-187.78℃	-135℃	-104.44℃	-60.0℃
自然発火点 ⁱⁱ	537℃	472℃	450℃	365℃
分解温度	データなし	データなし	データなし	データなし

pH	データなし	データなし	データなし	データなし
動粘性率 ^{vi}	10.87μPa·s (17℃)	9.15μPa·s (17℃)	7.99μPa·s (17℃)	7.36μPa·s (17℃)
溶解度 (水) ^{ii, vii}	33ml/l(20℃)	非常に溶けに くい(20℃)	0.070g/l(20 ℃)	0.061g/l(20 ℃)
	アルコール、エ ーテルに可溶	アルコールに 難溶	アルコールに 可溶、エーテル に易容	アルコール、エ ーテルに易容
オクタノール/水分 配係数 (Log Pow) ⁱⁱ	1.09	1.81	2.36	2.89
蒸気圧	147kPa (21℃) ^{vi}	3850kPa (20℃) ⁱⁱ	840kPa (20℃) ⁱⁱ	213.7kPa (21.1℃) ⁱⁱ
密度 (比重) (空気 = 1) ^{vii, ix}	0.555 0.4228(- 162℃)	1.047 0.5446(- 89℃)	1.552 0.493(25℃)	0.573(25℃)
相対ガス密度 (空気 = 1) ⁱⁱ	0.6	1.05	1.6	2.1
臭いのしきい (閾 値) ⁱⁱⁱ	200ppm	185~ 1106mg/m ³	1800~ 36000mg/m ³	2.9~ 14.6mg/m ³
GHS 分類				
可燃性又は引火性 ガス (化学的に不安定な ガスを含む)	空気との混合 物が 13%以下 で引火性があ る。	空気との混合 物が 13%以下 で引火性があ る。	空気との混合 物が 13%以下 で引火性があ る。	空気との混合 物が 13%以下 で引火性があ る。
	UNRTDG ク ラス 2.1 に分 類されてい る。	UNRTDG ク ラス 2.1 に分 類されてい る。	UNRTDG ク ラス 2.1 に分 類されてい る。	UNRTDG ク ラス 2.1 に分 類されてい る。
	極めて可燃 性・引火性の	極めて可燃 性・引火性の	極めて可燃 性・引火性の	極めて可燃 性・引火性の

高いガス（区 分 1）	高いガス（区 分 1）	高いガス（区 分 1）	高いガス（区 分 1）
----------------	----------------	----------------	----------------

10.安定性及び反応性

反応性	高温の表面、火災又は裸火により発火する。
危険有害反応性	強酸化剤と激しく反応し、発火又は爆発の危険性がある。 例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨード、五フッ化臭素、三フッ化塩素、二フッ化三酸素、二フッ化二酸素との接触により発火又は爆発の危険性がある。
避けるべき条件	高温、火花、裸火、混触危険物質との接触。
混蝕危険物質	強酸化剤、例えばフッ素、塩素、臭素、ヨード、五フッ化臭素、三フッ化塩素、二フッ化三酸素、二フッ化二酸素。
危険有害な分解生成物	火災時の燃焼により、二酸化炭素が発生するが、密閉された室内など空気供給の少ない状況では、二酸化炭素に加え一酸化炭素が発生する可能性がある。（酸素欠乏、一酸化炭素中毒のおそれ）

11.有害性情報

急性毒性（経口）	全成分で情報なし
急性毒性（経皮）	全成分で情報なし
急性毒性（吸入）	急性毒性推定値（A T E mix）：> 342,771 ppm より、区分に該当しない。 【A T E mix 算出に用いた元データ】 メタン：マウスでのLC ₅₀ (2時間)値 ^{ix} ：> 500,000 ppm プロパン：モルモットでのLC ₅₀ (4時間)値 ^v ：> 800000ppm ブタン：ラットでのLC ₅₀ (4時間)値：> 277374ppm
皮膚腐食性／皮膚刺激性	主成分のメタンは皮膚を刺激しない。エタンは情報なし。プロパンはヒトの皮膚刺激性を検討したところ反応はないに等しい ^{xiv} 。ブタンはデータなし。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	主成分のメタンは眼を刺激しない。エタン、プロパンは情報なし。ブタンはウサギの眼を刺激しない。また、ヒトのガスばく露例に眼刺激性は報告されていないが、明確に有害性を否定する報告もない。

呼吸器感作性又は皮膚感作性	データなし
生殖細胞変異原性	メタンは in vitro 試験のデータしかない ^{xiv} 。エタンは情報なし。プロパンは in vitro 試験のデータのみ ^{xii} 。ブタンは細菌を用いる in vitro 復帰突然変異試験で陰性 ^{iii, xiv, vii}
発がん性	データなし
生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	主成分であるメタンは有害性がないとの記述があるが、エタン、プロパン、ブタンは麻酔作用を示す ^{xii, xiii, xiv} 。 眠気およびめまいのおそれ(区分3:麻酔作用)。 また、イソブタンは麻酔作用に加え、循環器系の障害を引き起こすおそれがある。区分1:循環器系)
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	主成分のメタンは有害性がないとの記述がある ^{xii} 。エタン、プロパンは情報がない。ブタン、イソブタンは、ラットの反復ばく露試験(イソブタン、ペンタンとの混合物)で毒性が認められていない ⁱⁱⁱ 。ヒトの麻酔目的の反復ばく露例で多幸感および幻覚がみられたとの報告があるが、反復ばく露で中枢神経系への影響を示唆するデータはない ⁱⁱⁱ 。
誤えん有害性	主成分が常温で気体の混合物であるため、区分に該当しない

12.環境影響情報

生態毒性	データなし
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壌中への移動性	データなし
オゾン層への有害性	該当しない
その他の情報	主成分のメタンは地球温暖化係数 25 倍 ^{xv} の温室効果ガスであり、他の成分は揮発性有機化合物であることから、環境中への放散を避けること

13.廃棄上の注意

残余廃棄物(配管中等)	不活性ガスでページを行い、放出される都市ガスは適切な燃焼器具を用いて燃焼処理を行うこと。
-------------	--

汚染容器及び包装 導管より供給されるため該当しない。

14.輸送上の注意

国際規制 以下、導管により供給されるため該当しない。

国連番号

品名

国連分類

陸上規制情報

海上規制情報

航空規制情報

国内規制

陸上規制情報

海上規制情報

航空規制情報

特別の安全対策

15.適用法令

労働安全衛生法 名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2別表第9）（政令番号 第482号：ブタン 1重量%以上を含有する製剤その他のもの）

施行令別表第1 第5号に定める危険物・可燃性のガス（メタン、エタン、プロパン、ブタン、ブタン）

海洋汚染防止法 施行令別表第一の四 危険物（液化メタンガス）

ガス事業法 ガス成分の検査義務（法第29条）

大気汚染防止法 施行令第2条の2 揮発性有機化合物対象外物質（メタン）、法第2条の4 揮発性有機化合物（ブタン）

省エネ法 施行規則別表1（第4条関係、石油ガス、可燃性天然ガス）

地球温暖化対策推進 法第2条第2項2号 メタン（温室効果ガス定義）

法 施行令第4条2号 メタン（地球温暖化係数：25^{XV}）

16.その他の情報

本記載内容は、労働安全衛生法の第57条の2に基づき、都市ガスを安全に取り扱うために必要な情報を提供し、都市ガスによる事故を未然に防止することを目的とし

て作成されたものであり、いかなる保証あるいは責任等をもお受けするものではありません。また、注意事項、処置方法などは通常の手扱いを対象としたもので、特別な手扱いをする場合には、さらに用途に適した安全対策を講じられるようお願い致します。

医師に対する特別注意事項（意識喪失等重篤な被災者に対し考慮すべきこと）

アドレナリン（エピネフリン：交感神経興奮薬）を服用している場合あるいは不安、労作時のアドレナリン濃度上昇の場合、炭化水素の高濃度ばく露（例えば、密閉された空間、または、意図的な乱用でのばく露）において心臓不整脈を起こす場合がある。交感神経興奮薬の投与が必要な場合は、投与後の心臓不整脈を考慮のこと。

災害情報

中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター 労働災害事例からの引用
都市ガス配管工事において、誤って中圧管を穿孔したため、ガスが噴出し 1 名が死亡、2 名が休業

1. 発生状況

この災害は、都市ガスの配管工事において、ガス管からガスが噴出したものである。

この工事は、市のガス水道部が発注した個人住宅への都市ガス枝管の新設で、作業は支管が埋設されている場所を深さ約 1.5m までドラグショベルで掘削した後、支管に穿孔し、枝管を取り付けるものである。

災害発生当日、作業員 3 人が午前 8 時 30 分作業を開始し、道路面の掘削を行って、ガス管を露出させ、枝管を接続するために穿孔機で孔をあけた後、穿孔機を取り外したところ、低圧管であると思っていた支管が中圧管であったためガスが勢いよく噴出した。

作業員が手や足でガスの噴出を押さえようと試みたが、ガスの噴出を止めることはできず、1 人がガスの圧力を胸部に受け死亡し、残りの 2 人は酸欠により被災した。

なお、ガスの種類は都市ガス(12A)で、ガスの圧力は中圧で 3.8kg/cm^2 、低圧で 0.02kg/cm^2 であった。また、このガスは、 CH_4 (メタン)を主成分としているものであるが、噴出量が多い場合には気中の酸素濃度が低下することによって酸素欠乏症を引き起こす可能性があった。

2. 原因

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

① 誤った施工図を作成したこと

ガス管理者が所有しているガス配管図を見て管の埋設位置と管種等を確認した際に中圧管である本管を低圧管と誤って判断し、それに基づき施工図を作成した。

そのため作業員は間違えた施工図に基づき中圧管を低圧管と思いこみ穿孔(せんこう)した。

② 噴出ガスを手や足で止めようとしたこと

ガスが噴出した際に作業員らが掘削内部に入ってガスを手や足で止めようとした。

③ 安全管理体制が不備であったこと

施工等を審査し安全を確認するなどの安全管理体制が十分でなかった。

ガス管理者も管種等について確認することなく工事を許可し、現場における指導も十分に行っていなかった。

また、工事に関する安全作業マニュアルが整備されておらず、安全衛生教育も十分に行われていなかった。

さらに、ガス噴出時の処置についてガス管理者、事業者、工事責任者らの打ち合わせが十分でなかった。

3.対策

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

①ガスが噴出した場合には、ガス管理者にすみやかに連絡し、ガスの供給を停止してもらうとともに、その指示のもとに避難、通行止め、火気の使用禁止等の措置を講じること。

②ガスの中圧管と低圧管は外観のみでは区別がつかないこともあるので、作業するガス管の位置、附近に配管されているガス管の種類、圧力等を作業前に確認すること。

工事責任者はガス管理者の配管図で作業場所のガス管の配置状況を確認し、工事計画を作成することが重要である。

また、ガス管理者は工事計画が安全であることを確認する審査体制を整えるとともに、発注に際して工事計画、保安対策、事業者が作成した施工図等について十分な事前審査を行って、安全を確認することが大切である。

③緊急時の対応について、マニュアルを作成し安全衛生教育を行うこと
 ガス噴出等の緊急時の対応等について安全作業マニュアル等を作成し、安全衛生教育などを通じて関係者に周知徹底を図る。

業種	建設工事業
事業規模	5～15人
機械設備・有害物質の種類（起因物）	可燃性のガス
災害の種類（事故の型）	有害物との接触
建設業のみ 工事の種類	その他の建設工事
災害の種類	酸欠
被害者数	死亡者数:1人 休業者数:2人 不休者数:1人 行方不明者数:0人
発生要因(物)	遮蔽なし 不十分
発生要因(人)	場面行動
発生要因(管理)	有害な場所に近づく

-
- ⁱ ガス工作物技術基準・同解釈例の解説 (6次改訂版, 2020, 日本ガス協会)
- ⁱⁱ ICSC (J) (2000) : 国際化学物質安全性カード
<http://www.nihs.go.jp/ICSC/>
- ⁱⁱⁱ Patty's Toxicology(5th edition) volume4
- ^{iv} 工業炉ハンドブック (省エネセンター、1997)
- ^v (普及版)危険物ハンドブック(第1巻)
- ^{vi} 化学便覧基礎編(改定5版)(2004)、丸善
- ^{vii} 国立環境研究所 化学物質データベース Webkis-Plus
- ^{viii} Handbook of Data on Organic Compounds (3rd, 1994)
- ^{ix} RTECS (2006)
- ^x Human Toxicol(1982), vol. 1, 239-247
- ^{xi} ACGIH(2020):TLVs and BEIS
- ^{xii} 日本産業衛生学会「許容濃度の勧告(2020年度)」
- ^{xiii} ドイツ学術振興会(DFG) : "Occupational ToxicantsCritical Data Evaluation for MAK Values and Classification of Carcinogens"Vol. 8.
- ^{xiv} NTP DB (Access on 2008 : 米国国家毒性プログラム データベース)
<http://ntp.niehs.nih.gov/>
- ^{xv} 「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」
<https://www.env.go.jp/press/files/jp/26153.pdf>